


Vedlegg 16 Distrikt Gjerde

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avløpsslammet blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter ordinære rutinar.	God
	Resipient	Utslepp til Jostedøla ved Nausdal. Økologisk tilstand er registrert i Vann-Nett som god..	God
	Utløpsleidning	168 meter	God
	Reinseprosess	Slamavskiljar på 50 m ³ frå 2000, med utslepp til vassdrag. Løysinga er ikkje tilfredsstillande.	Svært dårleg
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje omfatta av nytt direktiv (79 PE).	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ikkje tilknytt SD. Det er særst lite som kan overvakas, og ingenting kan styrast.	Dårleg
	Overløp	Nei.	Ikkje aktuelt
Transportsystem	Hovudleidningar	Leidningsnettet er 1216 meter langt. Storparten vart etablert i 1984 og er i dårleg tilstand.	Dårleg
	Pumpestasjonar	Det er ingen pumpestasjonar i distriktet.	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Som for hovudleidningane.	Dårleg
	Overløpstersklar	Nei.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Det er ingen overvaking av leidningsnettet.	Dårleg
	Framandvatn	Mistenker noko framandvatn, utan overvaking er omfanget uvisst.	Moderat
	Tilknytingsgrad	100 % av moglege abonnentar er tilknytte.	Svært god
Avløpsvatn	Energipotensiale	Mengda er for lita til å bli vurdert.	Ikkje aktuelt
	Påselepp	Berre hushaldspåselepp.	Svært god
	Separering	God tilstand.	God
	Utvikling	Det kan bli utbygging i byggjefeltet. Anlegget har kapasitet.	God

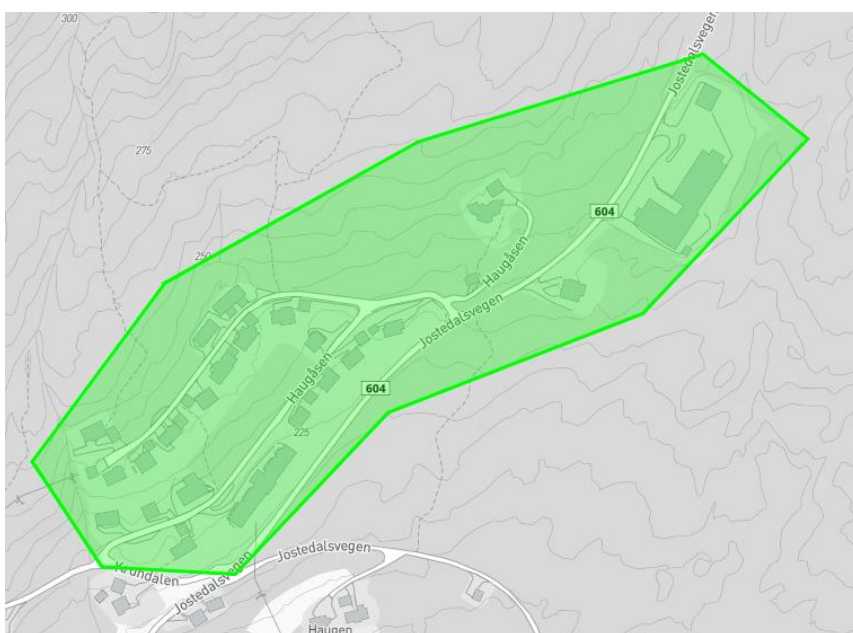

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Gjerde