


Vedlegg 9 Distrikt Markstein

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avløpsslam blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter ordinære rutinar.	God
	Resipient	Utslepp til Lustrafjorden, registrert i Vann-nett med god økologisk og kjemisk tilstand.	God
	Utløpsleidning	Utslepp på 15 meters djupne, frå etableringsåret.	Moderat
	Reinseprosess	Slamavskiljar på 30 m ³ , etablert i 1976 og nær levetida.	Moderat
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje omfatta av nytt direktiv (20 PE).	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen styring eller overvaking av anlegget.	Dårleg
	Overløp	Ingen overløpssystem ved reinseanlegget.	Ikkje aktuelt
Transportsystem	Hovudleidningar	Ø110 PVC-falleidning, 328 meter, frå anleggsåret.	Moderat
	Pumpestasjonar	Ingen pumpestasjonar i distriktet.	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Bustader og ungdomshus.	Moderat
	Overløpstersklar	Ingen kjende tersklar i systemet.	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking i anlegget.	Dårleg
	Framandvatn	Ikkje kjend problemstilling for anlegget; truleg lite framandvatn.	Moderat
	Tilknytingsgrad	Alle i området er tilknytte.	Svært god
Avløpsvatn	Energipotensiale	For lite til å vurdere energipotensial.	Ikkje aktuelt
	Påslepp	Seks hushald og eitt forsamlingslokale. I hovudsak hushaldsavløp.	God
	Separering	Ingen kjende påkoplingar av overvatn.	God
	Utvikling	Ingen restkapasitet for vidare utvikling, og ingen utbygging er planlagd.	Moderat

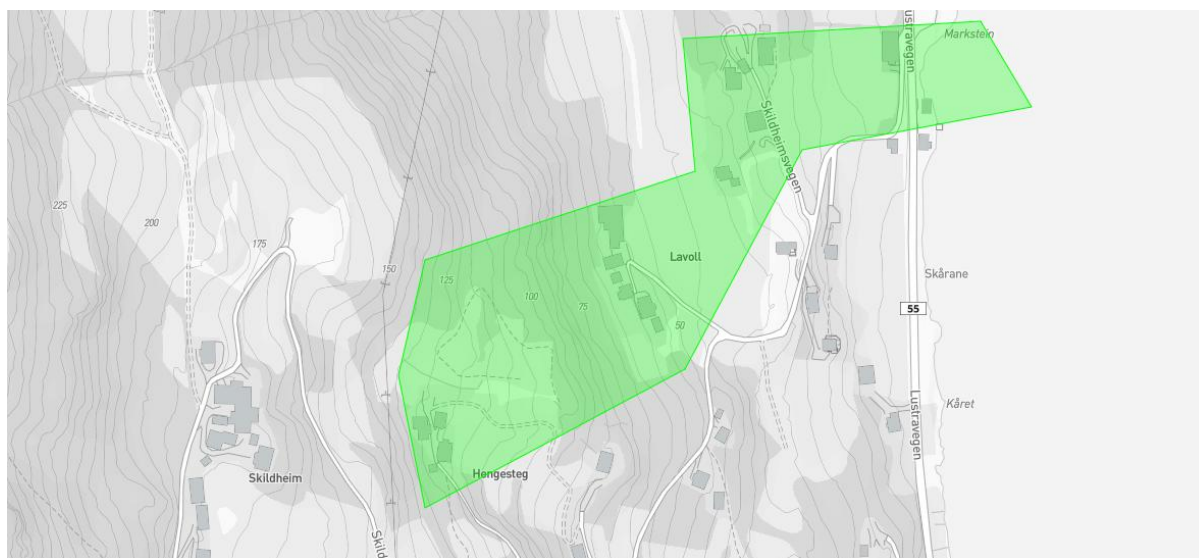

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Markstein