


Vedlegg 12 Distrikt Neshøgdi

		Skildring	Status
Reinseanlegg	Slamhandtering	Slammet blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter vanlege rutinar	God
	Resipient	Utslepp til Lustrafjorden, registrert i Vann-nett med god økologisk og kjemisk tilstand	God
	Utløpsleidning	PVC Ø110 frå 2015, 250 m lang, til 15–20 m djup	Svært god
	Reinseprosess	Slamavskiljar på 35m ³ frå 2015, om lag 60 PE	Svært god
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje omfatta av nytt direktiv	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ikkje kopla til SD	Dårleg
	Overløp	Ikkje kjent	Dårleg
Transportsystem	Hovudleidningar	Frå 2015, 240 m PVC Ø160, fungerer godt	Svært god
	Pumpestasjonar	Ingen pumpestasjonar	Ikkje aktuelt
	Innsamlingsleidningar	Som hovudleidningane	Svært god
	Overløpstersklar	Ingen tersklar	Ikkje aktuelt
	Styringssystem (SD)	Ingen aktuelle punkt	Ikkje aktuelt
	Framandvatn	Ikkje merkbar framandvatn	Svært god
	Tilknytingsgrad	Heile området er tilknytt; vidare utviding eller parallelt anlegg kan vere aktuelt	Svært god
Avløpsvatn	Energipotensiale	For lite til vurdering	Ikkje aktuelt
	Påslepp	Berre hushaldningsavløp	Svært god
	Separering	Alt er separert	Svært god
	Utvikling	Kapasitet for nokre bueiningar, men vidare utbygging er ikkje aktuell no	Moderat

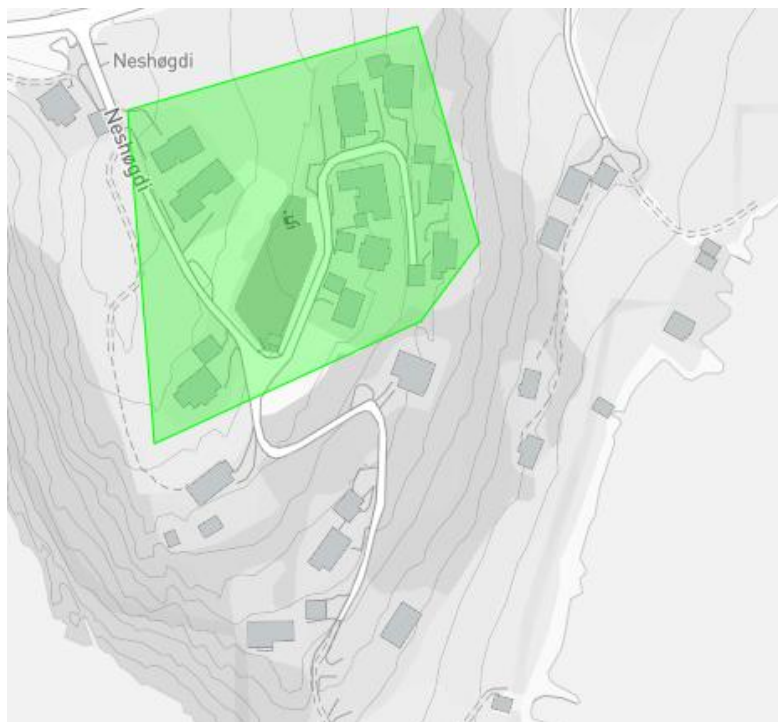

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Neshøgdi