


Vedlegg 21 Distrikt Veitastrondi byggefelt

		Skildring	Status		
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avlaupsslammet blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter vanlege rutinar.	God		
	Resipient	Til Heggstadelvi, registrert med moderat tilstand i Vann-Nett. Elva er i hovudsak påverka av flaumsikring og i låg grad av avløpsanlegg.	Moderat		
	Utløpsleidning	Ø110 PVC, 103 meter lang.	God		
	Reinseprosess	Infiltrasjonsanlegg, nytt i 2023, teke att i 2025, dimensjonert for 35 PE.	Svært god		
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje råka.	Ikkje aktuelt		
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking av reinseanlegget eller bypass.	Dårleg		
	Overløp	Nei.	God		
Transportsystem	Hovudleidningar	PE100.	God		
	Pumpestasjonar	Anlegget har to pumpestasjonar.		Moderat	
		Butikken	Dobbelpumpe frå 2020, lampe på alarm, ikkje overløp og ikkje overbygg.		Moderat
		Kommunal bustad	Enkelpumpe frå 2020, lydalarm, ikkje overløp og ikkje overbygg.		Moderat
	Innsamlingsleidningar	Butikk med enkel kafé og hushald.	Moderat		
	Overløpstersklar	Ingen registrerte tersklar.	Ikkje aktuelt		
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking ut over reinseanlegget naudsynt.	Ikkje aktuelt		
	Framandvatn	Ingen kjende problemstillingar.	Svært god		
	Tilknytingsgrad	Nokre få hus står att.	God		
Avløpsv	Energipotensiiale	For lite til å bli vurdert.	Ikkje aktuelt		
	Påsløpp	Vanleg hushaldningsavløp.	Svært god		
	Separering	Ingen særlege problemstillingar.	Svært god		
	Utvikling	Lite truleg med stor utbygging, men noko restkapasitet.	God		

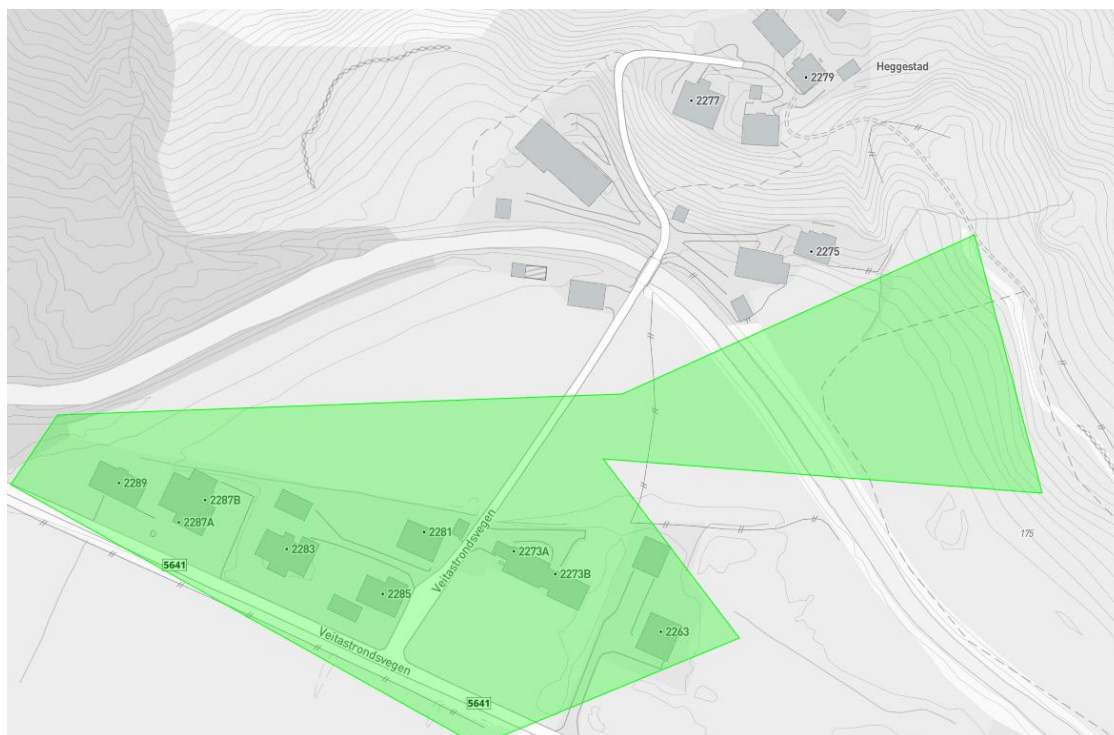

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Veitastronds byggefelt