


Vedlegg 6 – Distrikt Døsen

		Skildring	Status	
Reinseanlegg	Slamhandtering	Avløpsslam blir henta av Norva24 og levert til SIMAS etter faste rutinar.	God	
	Resipient	Utslepp til Lustrafjorden, registrert i Vann-Nett med god økologisk og kjemisk tilstand.	God	
	Utløpsledning	Ø180 PE100 SDR17, 75 meter til minst 30 meter djupn.	God	
	Reinseprosess	Slamavskiljar på 77 m ³ , etablert i 1986 og fornya i 2008, GUP.	Moderat	
	Reinseprosess etter nytt direktiv	Ikkje råka av nytt direktiv.	Ikkje aktuelt	
	Styringssystem (SD)	Ingen overvaking eller styring.	Dårleg	
	Overløp	Tidlegare utlaupsledning Ø125 ligg som naudoverløp frå stasjonen.	Moderat	
Transportsystem	Hovudleidingar	275 meter, i hovudsak lagt ved etablering i 1986.	Moderat	
	Pumpestasjonar	Døsen	1986, overløp og utslepp til fjord, dobbel pumpe, inga overvaking utover alarmlampe ute.	Moderat
		Ekservollen	2019, dobbel dykka pumpe, SD-anlegg, kategori 4-ventil, tilbakeslagssikring og overløp til fjord.	Svært god
		Solstrand/Kvåle	2009, dobbel dykka pumpe, originalt overbygg, utan SD og tilbakeslagssikring, overløp til fjord og stabil drift.	God
		Solstrand-hyttene	2018, dobbel dykka pumpe, utan tilbakeslagssikring, overløp til fjord, overvaking og lampe på bygg. Ikkje påvist framandvatn.	Svært god
	Innsamlings-leidningar	Same alder som hovudleidingane, stort sett Ø160 PVC, moderat kvalitet.	Moderat	
	Overløpstersklar	Ingen tersklar i anlegget ut over pumpestasjonane.	Ikkje aktuelt	
	Styringssystem (SD)	SD-anlegg på to pumpestasjonar.	Moderat	
	Framandvatn	Ingen kjende problem. Moderat overvaking tilseier truleg lite problem.	God	
	Tilknytingsgrad	Høg tilknytingsgrad i feltet, men ikkje full oversikt.	God	
Avløpsvatn	Energipotensiale	Mange pumpestasjonar og låg PE-belastning gjer energisparing eller energiuttak lite truleg.	Dårleg	
	Påslepp	Fungerer godt for Lustrabui, Joker, camping, skule, omsorgssenter m.m., i tillegg til hushaldningsavløp.	God	
	Separering	God tilstand.	God	
	Utvikling	Kapasitet for eksisterande planar i arealdelen.	God	

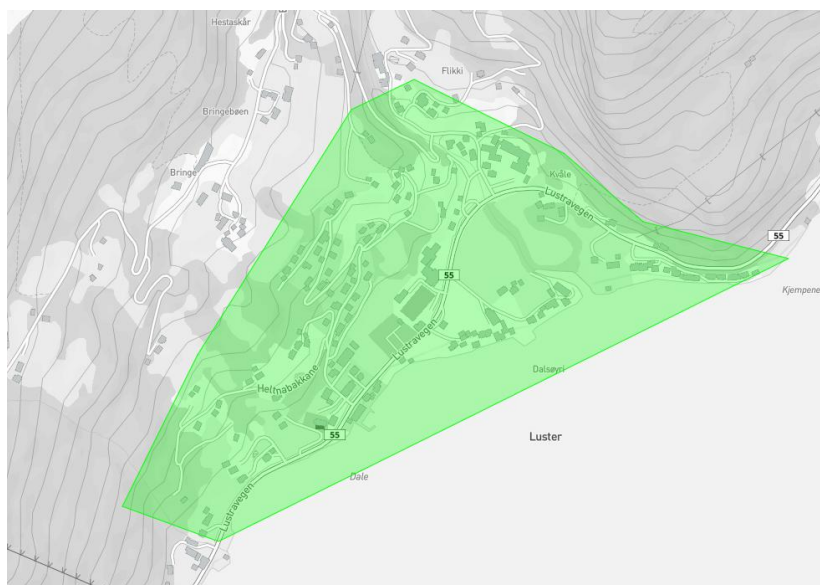

Figur 1: Illustrasjon av distrikt Døsen